



LOCTITE® 5206™

Août 2005

DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE® 5206™ présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Acrylique
Nature chimique	Ester Diméthacrylate
Aspect	Liquide visqueux rouge ^{LMS}
Fluorescence	fluorescent aux U.V. ^{LMS}
Composants	Monocomposant
Viscosité	Elevée
Polymérisation	Anaérobie
Application	Etanchéité
Résistance	Moyenne
Avantage	Conserve sa flexibilité après exposition à de hautes températures

LOCTITE® 5206™ est un adhésif anaérobie qui polymérise lorsqu'il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il étanche des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou plans de joints métalliques rigides. Il a une résistance aux basses pressions immédiatement après assemblage. Ce produit peut être déposé à l'aide de robots en utilisant les conditionnements et les moyens de dépose Loctite appropriés. Il est utilisé typiquement comme joint "fait sur place" pour des assemblages de plans de joints rigides comme des boîtes de vitesses, des moteurs, etc.

PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE

Densité à 25 °C	1,19
Point éclair - se reporter à la FDS	
Viscosité, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa.s (cP):	
Mobile 7, vitesse 2,5 tr/min, Helipath	200 000 à 490 000
Mobile 7, vitesse 20 tr/min, Helipath	60 000 à 160 000
Viscosité à 25°C, mPa.s (cP):	
Cône-Plan Haake:	
Haake PK 100, 2 °C @ 20 s ⁻¹	25 000 à 70 000 ^{LMS}

Etanchéité immédiate


Les produits d'étanchéité plane anaérobie ont la propriété de résister à des tests à basse pression, sur ligne de production, à l'état non polymérisé. Ce test est fait sur un produit non polymérisé immédiatement après assemblage d'une plaque en verre sur un montage de forme annulaire en acier zingué bichromaté avant le début de la polymérisation. La pression est maintenue pendant 1 minute.

Résistance à la pression, MPa:	
Jeu créé 0,05 mm	0,05
Jeu créé 0,125 mm	0,03

DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION


Vitesse de polymérisation en fonction du substrat

La vitesse de polymérisation dépend du substrat utilisé. Le graphe ci-dessous montre l'évolution de la résistance au cisaillement développée en fonction du temps sur éprouvettes de traction-cisaillement en acier sablé et comparée avec différents matériaux, tests effectués selon ISO 4587.

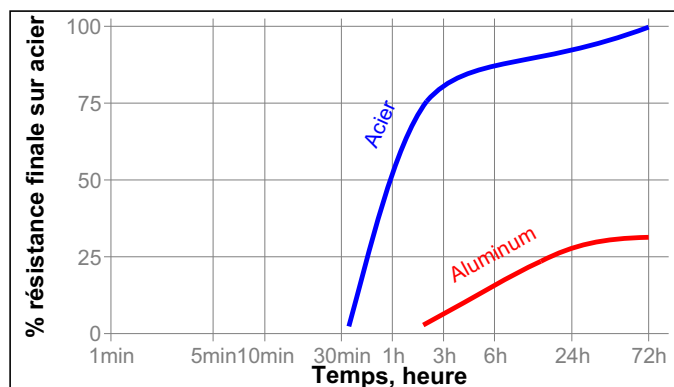


Vitesse de polymérisation en fonction du jeu

La vitesse de polymérisation dépend du jeu au niveau du joint de colle. Le graphique ci-après montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction du temps sur des éprouvettes de traction-cisaillement en acier sablé pour des jeux définis, et testée selon ISO 4587.

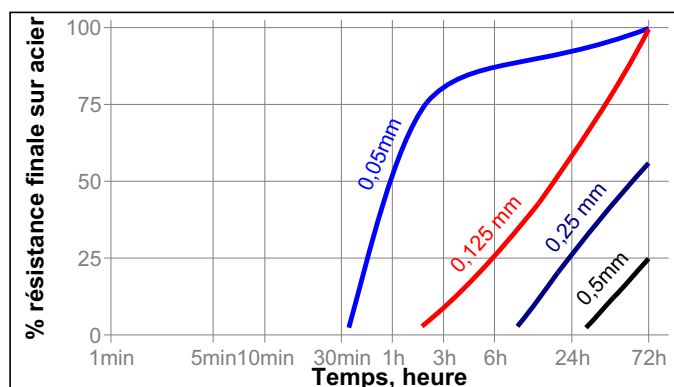


Vitesse de polymérisation en fonction de la température

La vitesse de polymérisation dépend de la température ambiante. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction du temps à différentes températures sur éprouvettes de traction-cisaillement en acier sablé, tests effectués selon ISO 4587.

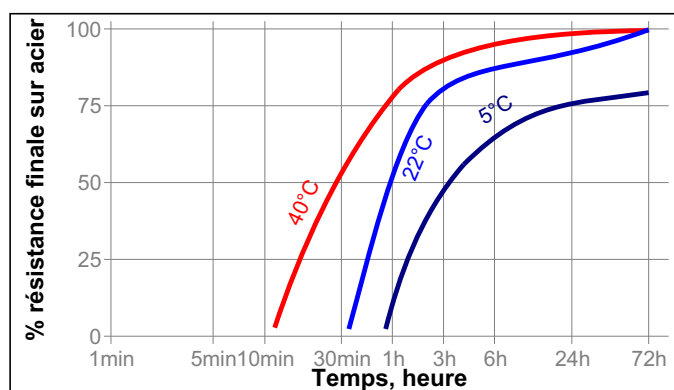

Vitesse de polymérisation en fonction de l'activateur

Lorsque la vitesse de polymérisation est beaucoup trop longue, ou que l'on est en présence de jeux importants, l'utilisation d'un activateur appliqué sur l'une des surfaces permettra d'augmenter cette vitesse. Le graphique ci-après montre la résistance au cisaillement en fonction du temps avec utilisation de Loctite Activateur 7471 (T) ou 7649 (N) sur éprouvettes de traction-cisaillement en acier sablé, tests effectués selon ISO 4587.

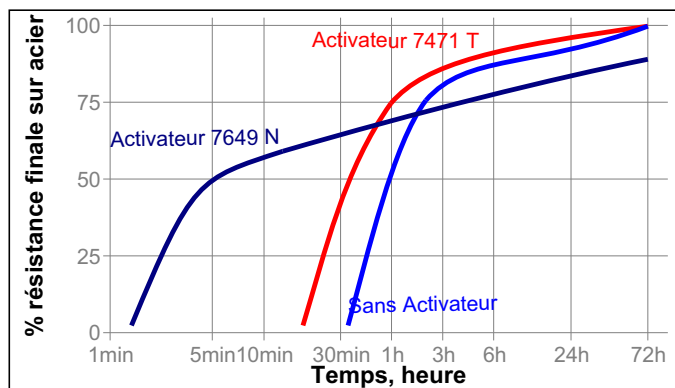

PROPRIETES TYPQUES DU PRODUIT POLYMERISE

Propriétés physiques:

Coef. de dilatation linéique, ASTM D 696, K ⁻¹	80×10 ⁻⁶
Coef. de conductivité thermique, ASTM C 177, W/(m·K)	0,3

PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE

Propriétés de l'adhésif

Polymérisation 72h à 22 °C

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Acier (sablé)	N/mm ²	3,0 à 13,0 ^{LMS}
	(psi)	(435 à 1 885)

Résistance à la traction, ISO 6922:

Acier (sablé)	N/mm ²	2 à 8
	(psi)	(290 à 1 160)

Capacité à étancher

Le produit est appliqué sur un plan de joint de forme annulaire, de diamètre intérieur 50 mm et diamètre extérieur de 70 mm et polymérisé pendant 1 semaine. Une pression hydraulique est appliquée pour déterminer la tenue.

Pression max.:

Acier:

Jeu 0,05 mm	N/mm ²	24,2
	(psi)	(3 510)
Jeu 0,1 mm	N/mm ²	22,7
	(psi)	(3 290)

Aluminium:

Jeu 0,05 mm	N/mm ²	10,9
	(psi)	(1 580)
Jeu 0,1 mm	N/mm ²	6,5
	(psi)	(940)

PERFORMANCES DE TENUE A L'ENVIRONNEMENT

Les tests suivants qui ne mesurent pas des performances d'étanchéité, se rapportent à l'effet de l'environnement sur la résistance mécanique.


Polymérisation 1 semaine à 22 °C

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Acier (sablé)


Résistance à chaud

Mesures faites en température

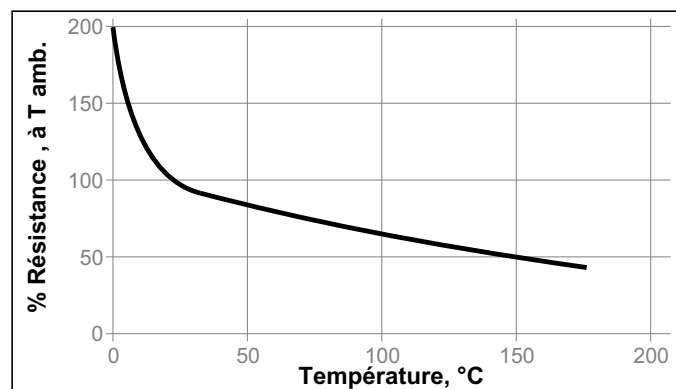

Vieillessement à chaud

Vieillessement à la température indiquée et mesure effectuée après retour à @ 22 °C

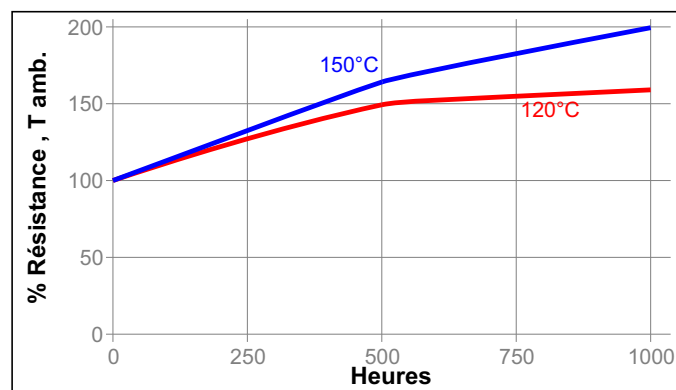

Résistance aux produits chimiques

Vieillessement dans les conditions indiquées et test après retour à 22°C.

Agent chimique	°C	% de la résistance initiale conservée après		
		100 h	500 h	1000 h
Air	22	100	110	100
Huile moteur	150	100	170	210
Eau/Glycol 50/50	87	50	70	80
Essence sans plomb	22	80	80	90
Huile de boîte Auto	150	90	150	180

INFORMATIONS GENERALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en œuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiches de Données de Sécurité (FDS).

Lorsqu'un système de lavage en phase aqueuse est utilisé pour nettoyer les pièces avant collage, il est important de vérifier la compatibilité de la solution lessivienne avec l'adhésif utilisé. Dans certains cas, les nettoyages en phase aqueuse affectent la polymérisation et les performances de l'adhésif.

Ce produit n'est normalement pas recommandé pour l'utilisation sur les plastiques (particulièrement sur les thermoplastiques, sur lesquels peut apparaître une fissuration suite à la libération de contraintes, appelée "stress cracking"). Il est recommandé aux utilisateurs de vérifier la compatibilité de ce produit avec de tels matériaux.

Recommandations de mise en œuvre

1. Pour obtenir les meilleures performances, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses.
2. Le produit est destiné pour des plans de joints ayant un faible jeu.
3. Appliquer le produit en cordon manuellement ou par sérigraphie sur une des surfaces.
4. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, chaque application devra être évaluée dans les conditions spécifiques de distribution, de performances et de vieillissement des pièces.
5. On peut utiliser une faible pression (<0,05 MPa) pour faire un test d'étanchéité immédiatement après l'assemblage et avant la polymérisation.
6. Les plans de joint devront être serrés le plus rapidement possible après fermeture afin d'éviter le risque de former des surépaisseurs.

Loctite Material Specification^{LMS}

LMS en date du Mai 19, 2000. Les résultats des contrôles pour chaque lot de fabrication sont disponibles pour les caractéristiques identifiées LMS. Les rapports de contrôle LMS mentionnent aussi des contrôles qualité QC en accord avec les spécifications appropriées aux utilisations clients. De plus, des contrôles permanents existent en parallèle pour garantir la qualité du produit et la stabilité de la production. Toute demande spécifique liée à des exigences particulières d'un client sera transmise et gérée par le service Qualité Henkel Loctite.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit. Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assume aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres conditions que celles indiquées, ou pour des produits contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter votre Service Technique local ou votre représentant local.

Conversions

(°C x 1.8) + 32 = °F
 kV/mm x 25.4 = V/mil
 mm / 25.4 = inches
 N x 0.225 = lb
 N/mm x 5.71 = lb/in
 N/mm² x 145 = psi
 MPa x 145 = psi
 N·m x 8.851 = lb·in
 N·mm x 0.142 = oz·in
 mPa·s = cP

Note

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.** La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel Corporation pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Marque commerciale

LOCTITE est une marque de Henkel Corporation

Référence 1.1